


evOLUTION®

R355
CPS

Оригинальное
руководство по
эксплуатации

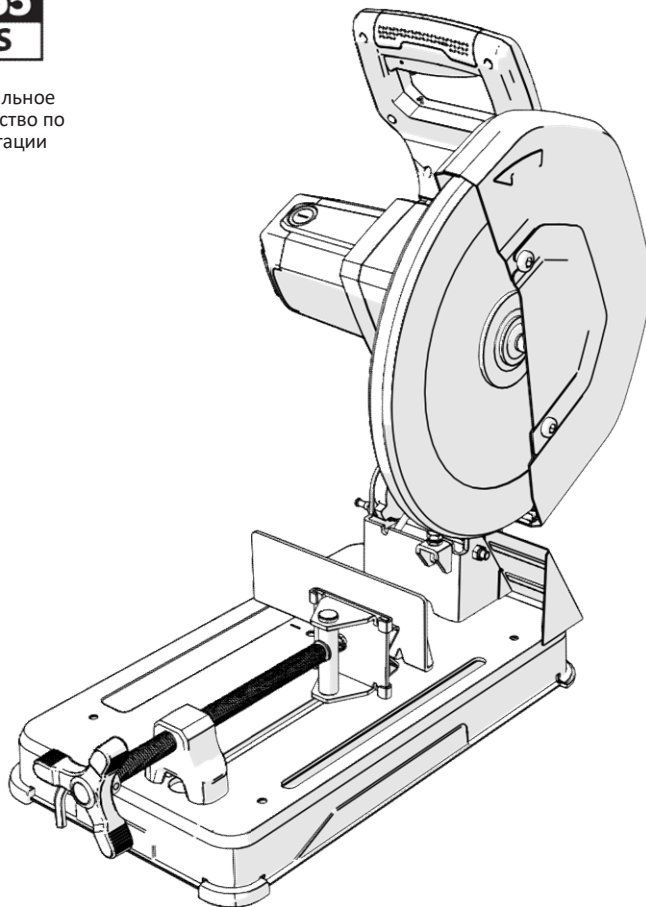

Первоначально написано на английском

Дата публикации: 14/06/2019

(1.2) ВВЕДЕНИЕ

ВАЖНО

Прочтите, пожалуйста, внимательно до конца это руководство по эксплуатации и указания по безопасности.

Для обеспечения вашей безопасности рекомендуется в случае возникновения каких-либо вопросов по эксплуатации этого устройства обращаться в одну из служб технической поддержки, адреса которых приведены на веб-сайте Evolution Power Tools. Мы располагаем множеством служб поддержки по всему миру, но техническую помощь вы можете получить также и у вашего поставщика.

(1.3) КОНТАКТЫ

Интернет: www.evolutionpowertools.ru

RU: zakaz@evolutionpowertools.ru

(1.4) ГАРАНТИЯ

Поздравляем вас с покупкой инструмента фирмы Evolution Power Tools. Выполните, пожалуйста, онлайн-регистрацию изделия, как описано в прилагаемой к устройству инструкции по гарантийной регистрации. Это позволит вам вводом своих данных на сайте Evolution подтвердить действие гарантийного периода для вашего устройства и обеспечить себе, в случае необходимости, консультационное обслуживание

Искренне благодарим вас за выбор продукции Evolution.

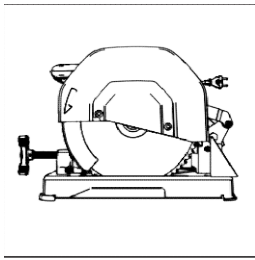


Рис. 1

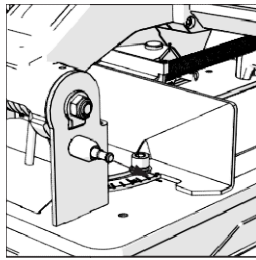


Рис. 2

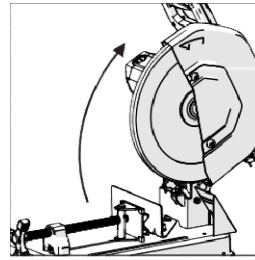


Рис. 3

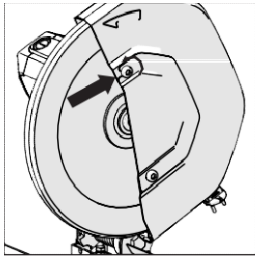


Рис. 4

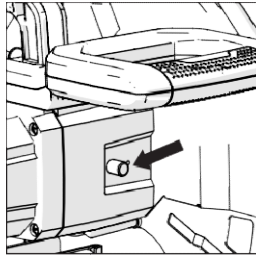


Рис. 5

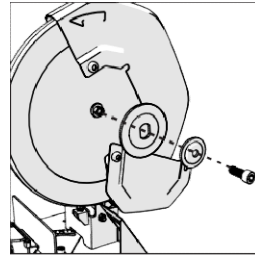


Рис. 6

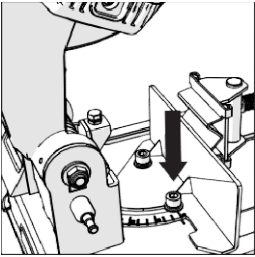


Рис. 7

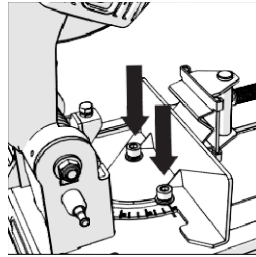


Рис. 8

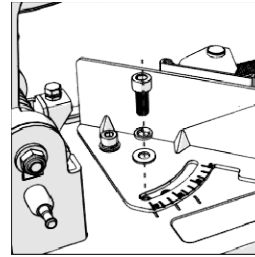


Рис. 9

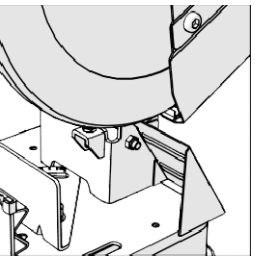


Рис. 10

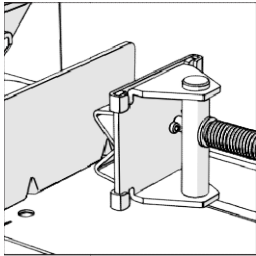


Рис. 11

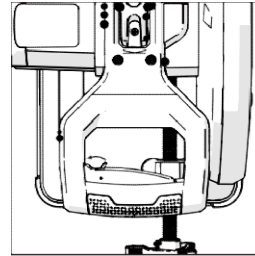


Рис. 12

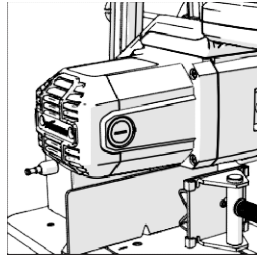


Рис. 13

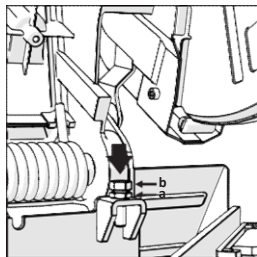


Рис. 14

ХАРАКТЕРИСТИКИ		R355CPS	
РАБОЧАЯ МАШИНА	МЕТРИЧЕСКАЯ	АНГЛИЙСКАЯ	
Электродвигатель (UK/EU) 220 В - 240 В ~ 50Гц	2200 Вт		
Электродвигатель (UK) 110 В ~ 50 Гц	1600 Вт		
Электродвигатель (USA) 120 В ~ 60 Гц	15 А		
Электродвигатель (AUS) 240 В ~ 50 Гц	2200 Вт		
Частота вращения (без нагрузки) при 110 В	1550 мин. ⁻¹	1550 rpm	
Частота вращения (без нагрузки) при 120 В	1450 мин. ⁻¹	1450 rpm	
Частота вращения (без нагрузки) при 220-240 В	1550 мин. ⁻¹	1550 rpm	
Вес (с пильным диском)	21,5 кг	47 lbs	
Сетевой кабель	2 м	6 feet	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ РЕЗАНИЯ			
Лист из мягкой стали (максимальная толщина):	6 мм	1/4"	
Лист из нержавеющей стали (максимальная толщина)	Нет	Нет	
Квадратная труба под углом 90°	120 x 120 мм	4-3/4" x 4-3/4"	
Квадратная труба под углом 45°	89 x 89 мм	3-1/2" x 3-1/2"	
Прямоугольная труба под углом 90°	95 x 180 мм	3-3/4" x 7-1/8"	
Прямоугольная труба под углом 45°	78 x 110 мм	3-1/8" x 4-3/8"	
Круглая труба под углом 90°	Ø 130 мм	Ø 5-1/8"	
Круглая труба под углом 45°	Ø 150 мм	Ø 4-1/8"	
Минимальная длина отрезаемой заготовки	8 мм	5/16"	
ПИЛЬНЫЙ ДИСК			
Диаметр	355 мм	14"	
Отверстие	25,4 мм	1"	
Ширина пропила	2,2 мм	0-3/32"	
ДАННЫЕ ШУМА*			
Звуковое давление L _{РА}	110 В: 100,5 дБ(А) К=3 дБ(А) / 220-240 В: 97,3 дБ(А) К=3 дБ(А)		
Уровень шума L _{WA}	110 В: 111,5 дБ(А) К=3 дБ(А) / 220 (-240V) 108,3 дБ(А) К=3 дБ(А)		
МОДЕЛИ			
Великобритания	(230V) 083-0001, (110v) 083-0002		
Соединенные Штаты	(120V) 083-0004		
Европа	(230V) 083-0003		
Австралия	(230V) 083-0006		

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Из-за большой мощности этого устройства при запуске может произойти падение напряжения, и это может повлиять на другое оборудование (например, вызвать мигание освещения). Поэтому по техническим причинам мы рекомендуем использовать сеть с импедансом Z_{max} < 0,264 Ом, тогда эти помехи не проявляются. Если вам требуются дальнейшие разъяснения, вы можете обратиться в местную энергоснабжающую организацию.

ПОЛЯРНАЯ ВИЛКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (ТОЛЬКО ДЛЯ USA): Для снижения риска поражения электрическим током это оборудование снабжено полярной штекерной вилкой (один контакт шире другого). Эта вилка вставляется в полярную розетку только одним способом. Если вилка не полностью вставляется в розетку, переверните вилку. Если она по-прежнему не подходит, обратитесь к квалифицированному электрику для установки подходящей розетки. Ни в коем случае не меняйте вилку.

(1.6) ВИБРАЦИЯ

Примечание: Измерение вибрации проводилось при стандартных условиях в соответствии с EN 62841-1: 2015 & EN 62841-3-10:2015.

- Заявленные общие значения вибрации и заявленные значения излучения шума были измерены в соответствии со стандартным методом испытаний и могут использоваться для сравнения одного инструмента с другим;
- Заявленные общие значения вибрации и заявленные значения излучения шума также могут использоваться при предварительной оценке воздействия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Значения вибрации и излучения шума электроинструмента может отличаться от заявленных в зависимости от способа его использования, в особенности от вида обрабатываемого материала; и
- необходимо определять меры безопасности для защиты оператора, которые основаны на оценке воздействия в реальных условиях использования (с учетом всех частей рабочего цикла, таких как время, когда инструмент выключен и когда он работает вхолостую в дополнение к времени срабатывания).

(1.7) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании инструмента оператор может подвергаться значительному воздействию вибрации, передаваемой на кисти рук и на руки в целом. Возможно, что у оператора может развиться «вибрационная болезнь белых пальцев» (синдром Рейно). Она может проявляться в снижении тепловой чувствительности и в общем онемении рук. При постоянном или регулярном использовании инструмента пользователя необходимо внимательно следить за состоянием кистей и пальцев рук. При обнаружении одного из указанных симптомов немедленно обратитесь за медицинской помощью.

- Методика измерения и оценки воздействия на человека передаваемой через руки вибрации приведена в: BS EN ISO 5349-1:2001 и BS EN ISO 5349-2:2002.
- На реальный уровень вибрации во время работы могут влиять многие факторы, например, состояние обрабатываемых поверхностей, расположение, тип и состояние используемого инструмента. Перед началом работы каждый раз надо оценивать эти факторы и, по возможности, действовать в соответствии с ними.

(1.8) ТАБЛИЧКИ И СИМВОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не пользуйтесь этим устройством, если какие-либо из предупредительных или указательных табличек отсутствуют или повреждены. Обратитесь в Evolution Power Tools за табличками для замены.

Примечание: В руководстве или на изделии вам могут встретиться все или некоторые из следующих символов.

(1.9)

Знак	Описание
V	Вольт
A	Ампер
Hz	Герц
мин ⁻¹ / RPM	Скорость
~	Переменный ток
нет	Скорость без нагрузки
	Надевайте защитные очки
	Надевайте шумозащитные наушники
	Используйте средства защиты от пыли
	Читайте инструкции
	Надевайте защитные перчатки
	Защита посредством двойной изоляции
ec	Сертификат ЕС
	ETL Intertek Certification
	Отходы электрического и электронного оборудования
	Предупреждение
	(RCM) Знак соответствия нормативным требованиям для электрического и электронного оборудования. Стандарт Австралии / Новой Зеландии

(1.10) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОГО ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА ПО НАЗНАЧЕНИЮ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Это изделие сконструировано для использования со специальными пильными дисками Evolution. Применяйте только пильные диски, разработанные для использования с этим устройством или специально рекомендованные Evolution Power Tools Ltd. При установке соответствующего пильного диска этот инструмент можно использовать для резки:

Мягкой стали
Тонкой стали
Нержавеющей стали
Алюминия
Древесины
Каменной кладки

Примечание: Резка оцинкованной стали может сократить срок службы пильного диска.

(1.15) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для обеспечения вашей безопасности необходимо следить, чтобы при использовании этого инструмента на открытом воздухе он не попадал под дождь и не применялся в местах с повышенной влажностью. Не кладите инструмент на мокрую поверхность. Старайтесь найти, например, чистый сухой верстак. Для дополнительной защиты используйте устройство защитного отключения (R.C.D.), прекращающее подачу питания, если ток утечки на землю превышает 30 мА в течение 30 мс. Всегда проверяйте работоспособность устройства защитного отключения (R.C.D.) перед использованием инструмента. Если необходим удлинитель, он должен быть специально предназначенным для работы вне помещения и иметь соответствующую маркировку. При использовании удлинителя следует соблюдать указания производителя.

(2.1) ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

(Эти Общие правила безопасности при работе с электроинструментом соответствуют требованиям EN 62841-1:2015 & EN 62841-3-10:2015.

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочтите все приведенные предупреждения и указания по безопасности. Несоблюдение перечисленных ниже предупреждений и указаний может привести к поражению электрическим током, возгоранию и получению серьезных повреждений.

Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования. Термин "электроинструмент" в предупреждениях относится к вашему инструменту, работающему от сети (снабженному кабелем питания) или от аккумуляторной батареи (без кабеля).

(2.2) 1) Общие правила безопасности при работе с электроинструментом [безопасность рабочего места]

- a) Рабочее место должно содержаться в чистоте и хорошо освещаться.** Беспорядок и темнота на рабочей площадке повышают вероятность несчастного случая.
- b) Не пользуйтесь электроинструментом во взрывоопасной атмосфере, например, при наличии рядом легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.** Электроинструмент создает искры, способные воспламенить взвешенную в воздухе пыль или газ.
- c) При использовании электроинструмента не позволяйте посторонним, в особенности детям, приближаться к месту работы.** Отвлечение внимания может привести к потере контроля над инструментом.

(2.3) 2) Общие правила безопасности при работе с электроинструментом [электробезопасность]

- a) Вилки кабелей питания электроинструмента должны соответствовать штепсельным розеткам.** Не вносите никаких изменений в конструкцию вилки. Не используйте адаптерных вилок при работе с заземленным электроинструментом. Оригинальные вилки и соответствующие им розетки снижают вероятность поражения электрическим током.
- b) Избегайте прикосновения к поверхности заземленных объектов, таких как трубы, радиаторы, плиты и холодильники.** Если ваше тело заземлено, это увеличивает риск поражения электрическим током.
- c) Не допускайте попадания электроинструмента под дождь или во влажную среду.** Проникновение внутрь электроинструмента воды увеличивает риск поражения электрическим током.
- d) Не допускайте повреждения кабеля.** Никогда не переносите инструмент, держа его за шнур, не беритесь за шнур, чтобы вставить вилку в розетку или вытащить ее. Укладывайте кабель вдали от источников нагрева, масла, острых кромок и движущихся деталей. Повреждения и перегибы кабеля увеличивают риск поражения током.
- e) При работе вне помещения применяйте удлинители для электроинструмента, пригодные для использования на открытом воздухе.** Применение удлинителей, предназначенных для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.
- f) В случае необходимости применения электроинструмента в условиях повышенной влажности используйте источник питания, снабженный устройством защитного отключения (RCD).** Применение RCD снижает риск поражения электрическим током.

(2.4) 3) Общие правила безопасности при работе с электроинструментом [личная безопасность]

- a) При работе электроинструментом сохраняйте концентрацию, сосредоточьтесь на том, что делаете, руководствуйтесь здравым смыслом.** Не пользуйтесь инструментом в состоянии усталости или под действием наркотических средств, алкоголя или медикаментов. Мгновенная потеря внимания при работе может привести к серьезному травмированию.
- b) Пользуйтесь средствами персональной защиты.** Всегда носите приспособления для защиты глаз. Такие средства, как пылезащитная маска, нескользящая защитная обувь, предохранительный шлем или приспособления для защиты органов слуха при использовании в соответствующих условиях позволяют снизить риск получения повреждений.
- c) Принимайте меры, предотвращающие непредусмотренное включение.** Убедитесь, что выключатель установлен в положение "off", перед тем как подключить устройство к сети или к аккумуляторной батарее. Если переносить инструмент, держа палец на пусковой кнопке, или вставлять вилку при установленном в положение "on" выключателе, это может привести к несчастному случаю.
- d) Не забывайте перед включением электроинструмента убрать регулировочные приспособления и ключи.** Оставленный во вращающейся детали электроинструмента ключ может стать причиной получения серьезной травмы.
- e) Не принимайте неустойчивых положений. В любой момент времени обеспечивайте ногам надежную опору и сохраняйте равновесие.** Это даст более надежный контроль над инструментом при возникновении непредвиденных ситуаций.
- f) Правильно одевайтесь.** Не носите слишком свободную одежду или украшения. Следите, чтобы ваши волосы, элементы одежды и рукавицы находились на расстоянии от движущихся деталей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут быть захвачены движущимися частями устройства.
- g) Если инструмент снабжен приспособлениями для подключения пылеулавливающих устройств, убедитесь, что эти устройства подключены и правильно используются.**

Использование таких устройств снижает опасность, связанную с образованием пыли.

h) Не допускайте, чтобы в результате частого использования инструмента у вас появилась самоуспокоенность, позволяющая игнорировать принципы безопасной работы. Неосторожное действие может вызвать тяжелую травму в течение доли секунды.

(2.5) 4) Общие правила безопасности при работе с электроинструментом [использование электроинструмента и уход за ним].

а) Никогда не перегружайте электроинструмент.

Используйте электроинструмент, соответствующий характеру выполняемой работы. Ваш инструмент будет работать более эффективно и надежно, если использовать его под нагрузкой, на которую он рассчитан.

б) Не пользуйтесь электроинструментом, если он не включается и не выключается с помощью выключателя. Любой электроинструмент, которым нельзя управлять с помощью выключателя, представляет опасность и подлежит ремонту.

с) Отсоединяйте вилку от розетки сети питания или аккумуляторной батареи перед выполнением регулировки и замены принадлежностей, а также на время хранения электроинструмента. Такая превентивная мера безопасности снизит риск случайного пуска инструмента.

д) Храните неиспользуемый электроинструмент в недоступном для детей месте. Не допускайте к работе лиц, незнакомых с электроинструментом или с настоящим руководством.

Электроинструмент в руках неподготовленного пользователя представляет серьезную опасность.

е) Поддерживайте электроинструмент в рабочем состоянии. Проверяйте положение и состояние подвижных деталей, надежность крепления и другие аспекты, влияющие на их работу. В случае повреждения отремонтируйте инструмент до начала использования. Множество несчастных случаев произошло из-за плохого технического обслуживания электроинструмента.

ф) Следите, чтобы режущий инструмент был острым и чистым. Правильно подготовленный режущий инструмент с острыми крошками менее склонен к застреванию, и им легче управлять.

г) Используйте электроинструмент, принадлежности, вставные резцы и т.д. в соответствии с данным руководством и тем способом, для которого предназначен инструмент данного типа, принимая во внимание условия и особенности выполняемой работы. Попытка выполнять с помощью электроинструмента операции, для которых он не предназначен, может привести к возникновению опасной ситуации.

h) Содержите ручки и поверхности захвата сухими и чистыми, удаляйте с них следы масла и смазки. Скользкие ручки и поверхности захвата не позволяют безопасно пользоваться инструментом и контролировать его в непредвиденных ситуациях.

(2.6) 5) Общие правила безопасности при работе с электроинструментом [обслуживание]

а) Обеспечьте обслуживание вашего электроинструмента квалифицированным специалистом по ремонту с использованием только оригинальных запасных частей. Этим будет обеспечена безопасность работы с вашим электроинструментом.

(2.7) РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании этого устройства могут образовываться пылевые частицы. В некоторых случаях, в зависимости от материалов, с которыми вы работаете, эта пыль может быть особенно

вредной. Если вы подозреваете, что краска на поверхности разрезаемого материала содержит свинец, обратитесь за профессиональной помощью.

Краску на основе свинца должен удалять только профессионал, вам не следует пытаться делать это самостоятельно. После прикосновения руки к покрышейся пылью поверхности возможно попадание свинца в рот и его проглатывание. Даже небольшое воздействие свинца на организм может привести к необратимому повреждению мозга и нервной системы. Особенно уязвимыми являются самые маленькие и еще не родившиеся дети.

Рекомендуется учитывать риски, связанные с обрабатываемыми материалами, и снижать степень их воздействия.

Поскольку некоторые материалы могут образовывать опасную для вашего здоровья пыль, мы рекомендуем при работе с устройством использовать утвержденную к применению маску для лица со сменными фильтрами.

Всегда следует:

- Работать в хорошо проветриваемом месте.
- Работайте с утвержденными к применению средствами индивидуальной защиты, такими как пылезащитные маски, которые специально предназначены для фильтрации микроскопических частиц.

(2.8) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании любого электроинструмента существует возможность того, что посторонний объект отлетит в направлении глаз оператора, а это может привести к серьезным повреждениям. Перед началом работы с электроинструментом всегда надевайте защитные очки, защитные очки с боковыми щитками или защитную маску, если это необходимо.

(3.0) Предупреждения по безопасности при работе с отрезным станком

а) Следите за тем, чтобы вы сами и окружающие находились в стороне от плоскости вращающегося отрезного круга. Кожух помогает защитить оператора от обломков отрезного круга и случайного контакта с ним.

б) Используйте для электроинструмента только армированные или алмазные отрезные круги. Один только факт, что какая-то принадлежность может быть установлена на ваш электроинструмент, еще не гарантирует безопасную работу. Используйте только твердосплавные пильные диски Evolution для резки с помощью электроинструмента дерева, металлов и пластика или алмазные пильные диски Evolution для резки камня или каменной кладки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Формулировка «армированный» или «алмазный» используется в зависимости от назначения инструмента.

с) Номинальная скорость принадлежности должна быть как минимум равна максимальной скорости, указанной на электроинструменте. При использовании принадлежности с превышением указанной на них номинальной скорости они могут разрываться и разлетаться на части.

д) Отрезные круги должны использоваться только для рекомендуемых применений. Например: не выполняйте шлифовку боковой стороной отрезного круга. Абразивные отрезные круги предназначены для периферийного шлифования, боковые силы, действующие на эти круги, могут привести к их разрушению.

е) Всегда используйте неповрежденные фланцы с диаметром, подходящим для выбранного отрезного круга. Правильно выбранные фланцы поддерживают

отрезной круг, тем самым уменьшая вероятность его поломки.

f) Наружный диаметр и толщина принадлежности должны соответствовать параметрам электроинструмента.

Принадлежности неправильного размера невозможно должным образом оградить или контролировать.

g) Размеры посадочных отверстий отрезных кругов и фланцев должны точно соответствовать диаметру шпинделя электроинструмента. Отрезные круги и фланцы с посадочными отверстиями, не соответствующими крепежным элементам электроинструмента, нарушают баланс, чрезмерно вибрируют и могут привести к потере контроля.

h) Не используйте поврежденные отрезные круги.

Перед каждым использованием проверяйте отрезные круги на наличие сколов и трещин. В случае падения электроинструмента или отрезного круга исследуйте их на предмет повреждений или установите неповрежденный отрезной круг. После осмотра и установки отрезного круга встаньте сами и расположите находящиеся рядом людей в стороне от плоскости вращения круга и запустите электроинструмент на максимальной скорости без нагрузки на одну минуту. Поврежденные отрезные круги в течение этого времени проверки обычно разрушаются.

i) Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. В зависимости от выполняемой работы используйте лицевой щиток, защитную маску или защитные очки. В случае необходимости надевайте пылезащитную маску, наушники, перчатки и прочный фартук, способный остановить небольшие абразивные частицы или фрагменты заготовки.

Приспособление для защиты глаз должно быть способно остановить разлетающийся мусор, образующийся при различных операциях. Пылезащитная маска или респиратор должны быть способны отфильтровывать частицы, образующиеся в результате вашей работы. Длительное воздействие шума высокой интенсивности может вызвать потерю слуха.

j) Держите посторонних на безопасном расстоянии от рабочей зоны. Каждый, кто входит в рабочую зону, должен носить средства индивидуальной защиты.

Осколки заготовки или сломанного отрезного круга могут разлететься и нанести травму вдали от места непосредственной работы.

k) Располагайте шнур подальше от вращающегося элемента устройства. Если вы потеряете контроль, шнур может быть обрезан или зацеплен, а ваша кисть или рука могут быть затянута на вращающийся отрезной круг.

l) Регулярно очищайте вентиляционные отверстия электроинструмента. Вентилятор двигателя может втягивать пыль внутрь корпуса, а чрезмерное накопление порошкового металла может привести к поражению электрическим током.

m) Не используйте электроинструмент вблизи легковоспламеняющихся материалов. Не работайте электроинструментом, когда он находится на горючей поверхности, такой как древесина. Искры могут воспламенить такой материал.

n) Не используйте принадлежности, для которых требуются охлаждающие жидкости. Применение воды или других охлаждающих жидкостей может привести к поражению электрическим током.

(3.1) Крепко держите электроинструмент и располагайте тело и руку так, чтобы иметь возможность противостоять силам отдачи. Оператор может контролировать направленные вверх силы отдачи, если приняты надлежащие меры предосторожности.

b) Не располагайте свое тело на одной линии с

вращающимся отрезным кругом. Если происходит отдача, режущий блок подается вверх к оператору.

c) Не устанавливайте пильную цепь, полотно для резки по дереву, сегментированный алмазный круг с периферийным зазором более 10 мм или зубчатый пильный диск. Такие режущие элементы часто создают отдачу и приводят к потере контроля.

d) Не «зажимайте» отрезной круг и не прикладывайте чрезмерное давление. Не пытайтесь добиться чрезмерной глубины резания. Перенапряжение отрезного круга повышает нагрузку и склонность к его скручиванию или застреванию в пропилах, а также вероятность отдачи или поломки круга.

e) В случае заедания отрезного круга или прерывания резки по какой-либо причине выключите электроинструмент и удерживайте режущий блок неподвижно, пока круг полностью не остановится. Никогда не пытайтесь извлечь из пропила круг, который вращается, иначе может произойти отдача. Определите причину заедания отрезного круга и примите корректирующие меры для ее устранения.

f) Не возобновляйте операцию резания, когда отрезной круг находится в заготовке. Дайте кругу разогнаться до полной скорости и осторожно снова введите его в пропил. Если продолжить резание, когда отрезной круг находится в заготовке, возможно его защемление, скачок вверх или отдача.

g) Для минимизации риска защемления круга и отдачи поддерживайте негабаритные заготовки. Большие заготовки, как правило, прогибаются под собственным весом. Опоры должны быть размещены под заготовкой рядом с линией резки и рядом с краями заготовки с обеих сторон.

(3.2) Причины отдачи и ее предотвращение оператором:

Отдача — это внезапная реакция на защемление, отскок или смещение пильного диска, в результате чего пила выполняет неконтролируемый скачок вверх и назад из обрабатываемой заготовки в сторону оператора.

1. Когда лезвие зажимается или застревает из-за смыкания пропила, оно останавливается, и реакция двигателя резко толкает блок назад к оператору;

2. Если лезвие изгибается или смещается в пропилах, зубья на его задней кромке могут вонзиться в верхнюю поверхность заготовки, вызывая выход лезвия из пропила и отскок назад к оператору.

(3.3) Отдача является результатом неправильного использования пилы, а также неправильных рабочих процедур или условий, и ее можно избежать, принимая надлежащие меры предосторожности, как указано ниже.

a) Крепко держите рукоятку пилы обеими руками и располагайте руки так, чтобы противостоять силам отдачи. Расположите свое тело с любой стороны от пилы, но не на одной линии с лезвием. Отдача может привести к тому, что пила отскочит назад, но сила отдачи может контролироваться оператором,

если приняты надлежащие меры предосторожности.

b) В случае застревания лезвия или при необходимости по какой-либо причине прервать резку отпустите курок и удерживайте пилу неподвижно в материале, пока лезвие полностью не остановится. Никогда не пытайтесь извлечь пилу из заготовки или тянуть ее назад, когда лезвие находится в движении или может произойти отдача.

Определите причину заедания и примите корректирующие меры для ее устранения.

c) При повторном запуске пилы в заготовке отцентрируйте лезвие в пропилах и убедитесь, что зубья не входят в зацепление с материалом.

Зажатый пыльный диск может при повторном запуске пилы выскочить вверх или совершить отдачу.

d) Поддерживайте большие панели, чтобы минимизировать риск защемления лезвия и отдачи. Большие панели, как правило, прогибаются под собственным весом.

Опоры должны быть размещены под панелью с обеих сторон рядом с линией резки и рядом с краями

e) Перед началом работы необходимо зафиксировать рычаги ограничения глубины резки и регулировки наклона. Если регулировка лезвия смещается во время резания, это может вызвать застревание и отдачу.

f) Не используйте тупые или поврежденные пыльные диски. Не заточенные или неправильно установленные диски создают узкий пропил, вызывающий чрезмерное трение, застревание лезвия и отдачу.

g) Соблюдайте особую осторожность при «врезании» в существующие стены или в другие зоны с отсутствием видимости. Выступающее лезвие может разрезать объекты, способные вызвать отдачу.

h) Перед каждым использованием проверяйте правильность закрывания нижнего защитного кожуха. Не пользуйтесь инструментом, если нижний защитный кожух не двигается свободно и не закрывается мгновенно. Никогда не закрепляйте и не привязывайте нижний защитный кожух в открытом положении. Если пила случайно упадет, нижний защитный кожух может погнуться. Поднимите нижний защитный кожух с помощью отводной рукоятки и убедитесь, что он свободно перемещается и не касается лезвия или какой-либо другой детали на всех углах и глубинах резания.

i) Проверьте работу пружины нижнего защитного кожуха. Если кожух или пружина не работают должным образом, перед использованием инструмента они должны быть отремонтированы. Нижний защитный кожух может работать медленно из-за поврежденных частей, липких отложений или скопления мусора.

j) Нижний защитный кожух можно убирать вручную только для специфических вариантов резки, таких как «врезание» и «комбинированная резка». Поднимите нижний защитный кожух с помощью отводной рукоятки и освободите его, как только лезвие войдет в материал. При всех других вариантах резки нижний защитный кожух должен работать автоматически.

k) Всегда следите за тем, чтобы нижний защитный кожух закрывал лезвие, прежде чем положить пилу на верстак или на пол. Незакрытое вращающееся по инерции лезвие заставит пилу двигаться назад, разрезая все, что находится на ее пути. Помните о времени, которое требуется для остановки лезвия после отпущения выключателя.

(3.4) **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Если какие-либо детали отсутствуют, не работайте с устройством, пока недостающие части не будут установлены. Несоблюдение этого правила может привести к получению серьезных повреждений.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Следите за тем, чтобы защитные кожухи всегда находились на месте и были в рабочем состоянии.

2. Удаляйте регулировочные приспособления и гаечные ключи. Сформируйте привычку перед включением инструмента проверять, извлечены ли из него регулировочные приспособления и гаечные ключи.

3. Содержите рабочее место в чистоте. Захламление рабочих зон и верстаков может стать причиной несчастных случаев.

4. Не пользуйтесь инструментом в опасной среде. Не используйте электроинструменты в сырых или влажных местах и не допускайте их попадания под дождь. Хорошо освещайте рабочую зону.

5. Держите детей подальше от места работы. Все посторонние должны находиться на безопасном расстоянии от рабочей зоны.

6. Обеспечьте в мастерских защиту от детей с помощью замков, рубильников или путем удаления пусковых ключей.

7. Не перегружайте инструмент. Ваш инструмент будет работать более эффективно и надежно, если использовать его под нагрузкой, на которую он рассчитан.

8. Используйте правильный инструмент. Не заставляйте инструмент или насадку выполнять работу, для которой они не предназначены.

9. Используйте правильный удлинитель. Убедитесь, что ваш удлинитель в хорошем состоянии. При использовании удлинителя убедитесь, что проводимость кабеля достаточна для того, чтобы он выдержал ток, который будет потреблять ваше устройство. Шнур меньшей проводимости вызовет падение

напряжения в сети, что приведет к потере мощности и перегреву. В таблице на следующей странице показан правильный размер, зависящий от длины кабеля и номинального тока на заводской табличке. Если вы сомневаетесь, используйте следующий по величине калибр. Чем меньше значение калибра, тем больше проводимость кабеля.

10. Носите соответствующую одежду, которая не должна быть слишком свободной, не надевайте перчатки, галстуки, кольца, браслеты или другие украшения, которые могут попасть в движущиеся части. Рекомендуется носить нескользящую обувь. Носите головной убор, закрывающий длинные волосы.

11. Всегда используйте защитные очки. Используйте также маску для лица или респиратор, если при резке образуется много пыли. Повседневные очки, имеющие только ударопрочные линзы, не являются защитными очками.

12. Фиксация заготовки. Когда это возможно, используйте для фиксации заготовки зажимы или тиски. Это безопаснее, чем удерживать заготовку руками, и это освобождает обе руки для управления инструментом

13. Не принимайте неустойчивых положений. В любой момент времени обеспечивайте ногам надежную опору и сохраняйте равновесие.

14. Обеспечьте инструменту надлежащий уход. Следите, чтобы режущий инструмент

был острым и чистым, тогда работа будет эффективной и безопасной. Следуйте указаниям по смазке и по замене принадлежностей.

15. Отключайте инструменты перед обслуживанием, при смене принадлежностей, таких как пыльные диски, сверла, резцы и тому подобное.

16. Снижайте риск непреднамеренного запуска. Перед тем как вставить вилку в розетку убедитесь, что пусковой переключатель находится в положении «off».

17. Используйте рекомендуемые принадлежности. Рекомендуемые принадлежности описаны в руководстве пользователя. Использование ненадлежащих принадлежностей может

привести к риску травмирования людей.

18. Никогда не вставляйте на инструмент. Серьезные травмы могут возникнуть при опрокидывании инструмента или при случайном контакте с режущим элементом.

19. Проверка деталей, которые были повреждены. Перед дальнейшим использованием инструмента необходимо тщательно проверить исправность защитного кожуха или другой детали, которая была повреждена, чтобы определить, будут ли они должным образом работать и выполнять свои функции - проверить выравнивание движущихся частей, соединение движущихся частей, целостность деталей, монтаж и любые другие условия, которые могут повлиять на работу. В случае повреждения защитного кожуха или другой детали они должны быть должным образом отремонтированы или заменены.

20. Направление подачи. Подача заготовки к пильному диску или отрезному кругу осуществляется только против направления их вращения.

21. Никогда не оставляйте работающий инструмент без присмотра. Выключайте питание. Не оставляйте инструмент, пока он не остановится полностью.

(4.1) ПЕРВЫЕ ШАГИ - РАСПАКОВКА


Осторожно: Эта упаковка содержит острые предметы. Будьте осторожны при распаковке. Извлеките из упаковки устройство вместе с поставляемыми принадлежностями. Убедитесь, что устройство находится в хорошем состоянии, и в наличии все принадлежности, перечисленные в данном руководстве. Также убедитесь, что все принадлежности укомплектованы.

Если обнаружится, что какие-либо детали отсутствуют, устройство должно быть возвращено продавцу вместе с принадлежностями в оригинальной упаковке.

Не выбрасывайте упаковку; храните ее в течение всего гарантийного периода. Утилизируйте упаковочные материалы экологически безопасным способом. Если возможно, обеспечьте их переработку. Не позволяйте детям играть с пустыми пластиковыми пакетами из-за риска удушья.

СЕРИЙНЫЙ № / КОД ПАРТИИ

Серийный номер указан на корпусе двигателя устройства. Для получения инструкций о том, как определить код партии, обратитесь в службу поддержки Evolution Power Tools или перейдите по ссылке: www.evolutionpowertools.com

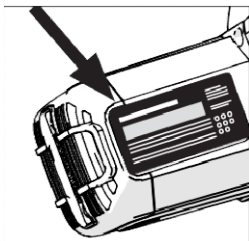

(4.2) КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Описание	Количество
Пила R355CPS	1
Руководство по эксплуатации	1
14" (355 мм) Универсальный пильный диск TCT	1
Шестигранный ключ 8 мм (для смены пильного диска)	1
V-образная накладка на губку тисков	1

(4.4) ЗАМЕНА ПИЛЬНЫХ ДИСКОВ

Описание	№ детали
14" (355 мм) Универсальный пильный диск TCT	(UK/EU) RAGEBLADE- 355MULTI (USA) RAGE355BLADE
14" (355 мм) Алмазный диск	(UK/EU) RAGEBLADE- 355DIAMOND (USA) 14BLADEDM
14" (355 мм) Пильный диск для мягкой стали	(UK/EU) 66TBLADE (USA) 14BLADEST
14" (355 мм) Пильный диск для нержавеющей стали	(UK/EU) 90TBLADE (USA) 14BLADESS
14" (355 мм) Пильный диск для тонкой стали	(UK/EU) EVO- BLADE355TS (USA) 14BLADETS
14" (355 мм) Пильный диск для алюминия	(UK/EU) 80TBLADE14 (USA) 14BLADEAL
14" (355 мм) Пильный диск для древесины	(USA) 14BLADEWD
15" (380 мм) Пильный диск для мягкой стали	(USA) 15BLADEST

ПРИМЕЧАНИЕ: Это устройство поставляется с 2 принадлежностями. Шестигранный ключ на 8 мм, когда он не используется, должен храниться в специальном отсеке, расположенном в передней части основания. Адаптер для труб – V-призму следует использовать там, где это возможно, и хранить ее отдельно от устройства, когда она не используется.

ОБЩИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

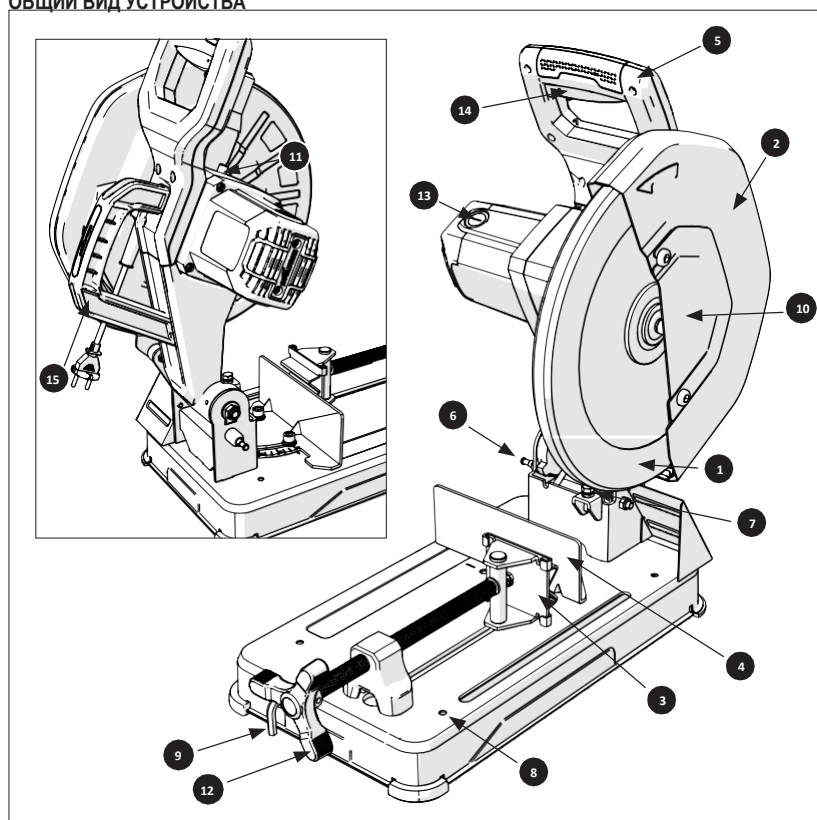

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. НИЖНИЙ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ПИЛЬНОГО ДИСКА 2. ВЕРХНИЙ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ПИЛЬНОГО ДИСКА 3. ПЕРЕДНЯЯ ПОВОРОТНАЯ ГУБКА ТИСКОВ 4. ЗАДНЯЯ ПЕРЕМЕЩАЕМАЯ ГУБКА ТИСКОВ 5. РЕЖУЩАЯ РУКОЯТКА 6. СТОПОРНЫЙ ШТИФТ ПИЛЬНОЙ ГОЛОВКИ 7. ВИНТ РЕГУЛИРОВКИ ОГРАНИЧИТЕЛЯ ХОДА 8. ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ МОНТАЖА НА ВЕРСТАКЕ 9. ШЕСТИГРАННЫЙ КЛЮЧ ДЛЯ ЗАМЕНЫ ПИЛЬНОГО ДИСКА 10. ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ШПИНДЕЛЯ 11. КНОПКА БЛОКИРОВКИ ШПИНДЕЛЯ 12. РУКОЯТКА ТИСКОВ | <ol style="list-style-type: none"> 13. КРЫШКА УГОЛЬНОЙ ЩЕТКИ 14. ТРИГГЕРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ON/OFF 15. РУЧКА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ |
|--|---|

(5.5) СБОРКА И ПОДГОТОВКА

ПОСТОЯННОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОТРЕЗНОЙ ДИСКОВОЙ ПИЛЫ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Выполняйте следующие действия только при отключенном от источника питания устройстве.

В основании этой отрезной дисковой пилы предусмотрены четыре крепежных отверстия (по углам), через которые можно с помощью подходящих болтов (не входят в комплект) закрепить устройство.

Установите устройство с учетом следующих рекомендаций:

- Чтобы избежать травм от летящих обрезков, расположите пилу так, чтобы другие сотрудники или посторонние не могли стоять слишком близко рядом с ней (или сзади).
- Расположите пилу на твердой ровной поверхности так, чтобы было достаточно места для обработки и правильной поддержки заготовки.
- Убедитесь, что верстак или другая опорная конструкция достаточно прочные и устойчивые и не качаются.
- Убедитесь, что кабель питания не может зацепиться за какую-либо часть устройства во время резки.
- Убедитесь, что кабель питания проложен таким образом, что он не представляет опасности спотыкания (или любой другой опасности) для оператора или посторонних лиц.

ТРАНСПОРТИРОВКА ПИЛЫ

Транспортируйте эти устройства только с заблокированной пильной головкой (Рис. 1) и стопорным штифтом, полностью вставленным в гнездо.

РАЗБЛОКИРОВКА ПИЛЬНОЙ ГОЛОВКИ

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы рекомендуем, чтобы оператор удерживал режущую рукоятку на протяжении всего этого процесса, чтобы обеспечить контролируемый переход пильной головки в верхнее положение.

- Аккуратно нажмите на режущую рукоятку. Вытащите стопорный штифт. (Рис. 2) Дайте пильной головке переместиться в верхнее положение (Рис. 3).

СНЯТИЕ ИЛИ УСТАНОВКА ПИЛЬНОГО ДИСКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используйте только оригинальные пильные диски Evolution, разработанные для этого устройства - см. стр. 10. Оператору рекомендуется надевать защитные перчатки во время установки

или при замене пильного диска.

СНЯТИЕ ПИЛЬНОГО ДИСКА:

- Убедитесь, что пильная головка находится в верхнем положении.
- Используя шестигранный ключ из комплекта, ослабьте болт передней крышки шпинделя и поверните крышку в сторону. (Рис. 4).
- Нажмите кнопку блокировки шпинделя (с надписью) (Рис. 5) и используйте прилагаемый шестигранный ключ, чтобы вывернуть болт пильного диска. Диск может слегка вращаться, пока не зафиксируется стопор шпинделя.
- Снимите болт шпинделя, шайбу и внешний фланец пильного диска. (Рис. 6).
- Откройте защитный кожух и снимите старый пильный диск. Оставьте внутренний фланец диска на месте.

УСТАНОВКА ПИЛЬНОГО ДИСКА:

- Установите новый пильный диск, убедившись, что направление стрелки на диске совпадает с направлением стрелки на верхнем кожухе.
- Дайте кожуху закрыться и установите на место внешний фланец пильного диска и шайбу.
- Частично завинтите болт шпинделя, нажмите кнопку блокировки шпинделя и полностью затяните болт прилагаемым шестигранным ключом.

После замены пильного диска всегда запускайте инструмент без нагрузки, чтобы убедиться, что диск установлен правильно.

РЕГУЛИРОВКА УГОЛА РЕЗКИ

ДЛЯ ПОВОРОТА ЗАДНЕЙ ГУБКИ ТИСКОВ:

- Ослабьте болт крепления упорной планки (Рис. 7)
- Поверните упорную планку на нужный угол и затяните болт.

ДЛЯ СНЯТИЯ ЗАДНЕЙ ГУБКИ ТИСКОВ:

- Полностью снимите болты крепления упорной планки и шайбы. (Рис. 8)
- Полностью удалите оба болта крепления упорной планки, шайбу и проставку (Рис. 9), которые крепят заднюю губку тисков к основанию устройства.
 - Установите губку тисков в новое рабочее положение.
 - Установите на место крепежные болты, шайбы и проставку.

СБОР ОПИЛОК

Стальной щиток специальной формы (Рис. 10) не дает опилкам с силой вылетать из устройств

Необходимо регулярно удалять скапливающиеся позади устройства опилки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Некоторые из опилок могут быть острыми или представлять какую-либо другую опасность для оператора. Возможно, оператору потребуется надеть подходящее СИЗ. Утилизируйте собранные опилки экологически безопасным способом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Удаляйте опилки только после отключения устройства от электросети.

СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ)

ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку все рабочие среды уникальны и разнообразны, Evolution Power Tools предлагает операторам для рассмотрения следующие общие рекомендации по безопасной эксплуатации.

Эти советы не могут быть исчерпывающими, так как Evolution не влияет на условия в мастерских или на рабочую среду, в которой могут использоваться эти инструменты.

Мы рекомендуем, чтобы оператор обратился за советом в компетентную организацию или к руководству цеха, если он не уверен в каком-либо аспекте использования этих устройств. Важно, чтобы регулярные проверки безопасности проводились (при каждом использовании) до того, как оператор будет использовать инструмент.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Эти проверки безопасности перед использованием должны выполняться, когда устройство отключено от электросети.

- Убедитесь, что все защитные устройства работают правильно и что все регулировочные ручки и винты надежно затянуты.
- Убедитесь, что пильный диск надежно закреплен и правильно установлен. Также убедитесь, что этот пильный диск подходит для разрезаемого материала.
- Проверьте надежность закрепления заготовки в станке.
- Проверьте целостность кабеля питания, его положение и прокладку.

СИЗ

Оператор должен носить все соответствующие СИЗ (**средства индивидуальной защиты**), необходимые для предстоящей задачи. В их число могут входить защитные очки, респираторы, защитная обувь и т. д.

ПОДГОТОВКА К РЕЗКЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не принимайте неустойчивых положений. Обеспечивайте ногам надежную опору и сохраняйте равновесие. Встаньте сбоку так, чтобы ваше лицо

и тело оказались вне линии возможной отдачи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Резка **от руки** является основной причиной несчастных случаев и **не должна применяться**.

- Разведите тиски и установите заготовку в нужное положение. Вращайте рукоятку тисков по часовой стрелке, пока заготовка не будет надежно закреплена. Убедитесь, что заготовка не может сдвинуться, прежде чем начать резку.
- Перед закреплением заготовки необходимо очистить основание станка от опилок и других загрязнений.
- Убедитесь, что заготовка надежно закреплена в тисках.
- Убедитесь, что отрезанный материал можно будет свободно убрать в сторону от лезвия после завершения резки.
- Убедитесь, что отрезанная часть не может застрять в каком-либо другом месте устройства.
- Не используйте эти пилы для резки маленьких заготовок.

Заготовка слишком мала, если резка может привести к тому, что ваша рука или пальцы окажутся в пределах 150 мм от лезвия пилы.

Уголки следует зажимать в перевернутом положении. Входящий в поставку V-образный блок (**Рис. 11**) может быть прикреплен к губке тисков для обеспечения увеличенного зажимного контакта круглых (в особенности, трубчатых) и угловых заготовок и некоторых деталей квадратного или прямоугольного сечения.

ТРИГГЕРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ON/OFF

Эти модели оснащены безопасным триггерным выключателем без блокировки.

ДЛЯ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ:

- Нажмите на предохранитель слева от триггерного выключателя (**Рис. 12**).
- Нажмите на кнопку главного триггерного выключателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не запускайте пилу, когда режущая кромка пильного диска соприкасается с поверхностью заготовки.

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗКИ

- При установленной верхней позиции пильной головки включите двигатель и дайте ему набрать полную рабочую скорость.
- Плавно опустите пильную головку на материал и начните с легкого нажима, чтобы предотвратить застревание лезвия. Не перегружайте инструмент. Дайте пильному диску выполнить работу.
- Производительность резки не улучшится из-за чрезмерного давления на пилу, а такие действия могут привести к сокращению срока службы лезвия и двигателя.

- Уменьшите давление, когда лезвие начнет выходить из материала.

По завершении резки отпустите триггерный выключатель ON/OFF, чтобы выключить двигатель.

- Дайте пильной головке вернуться в верхнее положение
- Убирайте руки или заготовку от пилы только после того, как двигатель полностью остановится, а неподвижное лезвие будет закрыто нижним защитным кожухом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Эти инструменты никогда не должны использоваться для резки асбеста или любого материала, который содержит или предположительно содержит асбест. Проконсультируйтесь/проинформируйте соответствующие организации и запросите дополнительные указания, если подозревается загрязнение асбестом.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕГУЛИРОВКИ

ПРИМЕЧАНИЕ: Техобслуживание всегда должно проводиться при выключенном и отсоединенном от источника питания устройстве.

- Регулярно проверяйте правильность работы всех устройств безопасности, защитных кожухов и т.п.
- Смазка во всех подшипниках этого инструмента рассчитана на весь срок его службы. Дополнительная смазка не требуется.
- Для очистки пластиковых элементов устройства используйте чистую, слегка влажную ткань. Не применяйте растворители и подобные им вещества, способные повредить пластиковые детали.
- Вентиляционные отверстия следует очищать только посредством сжатого осушенного воздуха.

ПРОВЕРКА/ЗАМЕНА УГОЛЬНЫХ ЩЕТОК

Усиленное искрообразование может указывать на наличие в двигателе грязи или на износ угольных щеток. Прежде чем пытаться проверить или заменить угольные щетки, отсоедините устройство от источника питания.

Замените обе угольные щетки, если у них длина графитовой части стала менее 6 мм или если пружина или проволока повреждены или подгорели.

ДЛЯ СНЯТИЯ ЩЕТОК:

- Вывинтите пластиковые крышки в задней части двигателя (Рис. 13). Будьте осторожны, поскольку крышки подпружинены.
- Извлеките щетки вместе с пружинами.
- Если необходима замена, вставьте новые щетки и установите на место крышки.

Бывшие в употреблении, но еще пригодные для использования щетки могут быть установлены на место до тех пор, пока они вставляются в том же положении и ориентации, в котором были извлечены.

- Запустите двигатель с новыми щетками без нагрузки примерно на 5 минут. Это поможет процессу приработки.

РЕГУЛИРОВКА ХОДА ПИЛЬНОЙ ГОЛОВКИ

Для предотвращения контакта лезвия с любой частью металлического основания станка можно отрегулировать ход пильной головки вниз.

Опустите пильную головку и проверьте, нет ли контакта лезвия с основанием станка.

Если ход пильной головки вниз нужно отрегулировать:

- Ослабьте контргайку на винте регулировки ограничения движения вниз. (Рис. 14a)
- Выворачивайте регулировочный винт (Рис. 14b) (против часовой стрелки), чтобы уменьшить перемещение пильной головки вниз.
- Заворачивайте регулировочный винт (по часовой стрелке), чтобы увеличить перемещение пильной головки вниз.
- Затяните контргайку регулировочного винта, когда будет достигнуто требуемое перемещение пильной головки вниз.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отходы электрооборудования нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Обеспечьте, пожалуйста, их утилизацию, если имеются необходимые для этого условия.

За консультацией по вопросам утилизации обращайтесь к представителям местных органов власти или к своему поставщику.



ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАМ ЕС

Производитель продукта, на который распространяется настоящая Декларация:

UK: Evolution Power Tools, Venture One, Longacre Close, Holbrook Industrial Estate, Sheffield, S20 3FR.

FR: Evolution Power Tools SAS. 61 Avenue Lafontaine, 33560, Carbon-Blanc, Bordeaux, France.

Производитель заявляет, что устройство, как описано в настоящей декларации, удовлетворяет всем положениям Директивы по машинам и других соответствующих директив, перечисленных ниже. Кроме того, производитель заявляет, что устройство, как описано в настоящей декларации, удовлетворяет основным применимым требованиям правил техники безопасности и охраны труда.

Директивы, охватываемые настоящей Декларацией, подробно описаны ниже:

2006/42/ЕС.	Директива о безопасности машин и оборудования.
2014/30/EU.	Директива по электромагнитной совместимости.
2011/65/EU & 2015/863/EU	Ограничения на использование опасных материалов в производстве электрического оборудования (RoHS).
2002/96/ЕС с поправками, внесенными 2003/108/ЕС.	Директива об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE).

И соответствует применимым требованиям следующих документов:

**EN 62841-1: 2015 • EN 62841-3-10:2015/A11:2017 • EN ISO 12100: 2010 • EN 55014-1: 2017
EN 55014-2: 2015 • EN 61000-3-11: 2000 • EN 50581:2012**

Информация об изделии

Описание: R355CPS 355mm (14") УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОТРЕЗНАЯ ПИЛА

№ модели Evolution: R355CPS: UK 230V: 083-0001, UK 110V: 083-0002, EU 230V: 083-0003


Название марки: EVOLUTION

Напряжение: 110 В, 220 - 240 В ~ 50 Гц

Потребляемая мощность: 110 В - 1800 Вт, 220-240 В - 2200 Вт

Техническая документация, необходимая для демонстрации того, что продукт соответствует требованиям директивы, составлена и доступна для проверки соответствующими правоохранительными органами, и она удостоверяет, что наш технический файл содержит перечисленные выше документы и что они являются правильными стандартами для изделия, как подробно описано выше.

Имя и адрес держателя технической документации.

Подписано:  Штамп: Barry Bloomer - Директор по логистике и закупкам
Дата: 14/06/2019

UK: Evolution Power Tools Ltd. Venture One, Longacre Close, Holbrook Industrial Estate, Sheffield, S20 3FR.

FR: Evolution Power Tools SAS. 61 Avenue Lafontaine, 33560, Carbon-Blanc, Bordeaux, France.

evOLUTION®

evolutionpowertools.com

AUS

Total Tools (Importing) Pty Ltd
20 Thackray Road
Port Melbourne Vic
3207

T: 03 9261 1900

RU

Хайтек инструмент ООО
141412 Московская область
г. Ногинск ул Климова, 50Б
стр 2

T: +7 (499) 515 55 66

UK

Evolution Power Tools Ltd
Venture One, Longacre Close
Holbrook Industrial Estate
Sheffield, S20 3FR

T: +44 (0)114 251 1022

USA

Evolution Power Tools LLC
8363 Research Drive
Davenport, IA 52806

T: 1-833-MULTI SAW (TOLL FREE)

DE +44 (0)114 251 1022

ES +34 91 114 73 85

NL +44 (0)114 251 1022


PL +48 33 822 09 22

PT +34 91 114 73 85

RO +44 (0) 114 2050458

RU +33 (0)5 57 30 61 89

TR +90 (0) 312 9001810

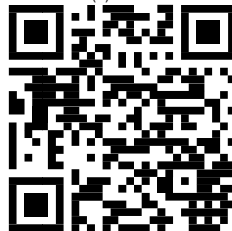

EPT QR CODE

V2 - BK1